



Mikrodasturni yangilash bo'yicha ko'rsatmalar X-COP 7800s

1. neoline.ru saytiga kiring va "Yangilanishlar" bo'limida so'nggi proshivkani yuklab oling

<https://neoline.ru/obnovleniya/>

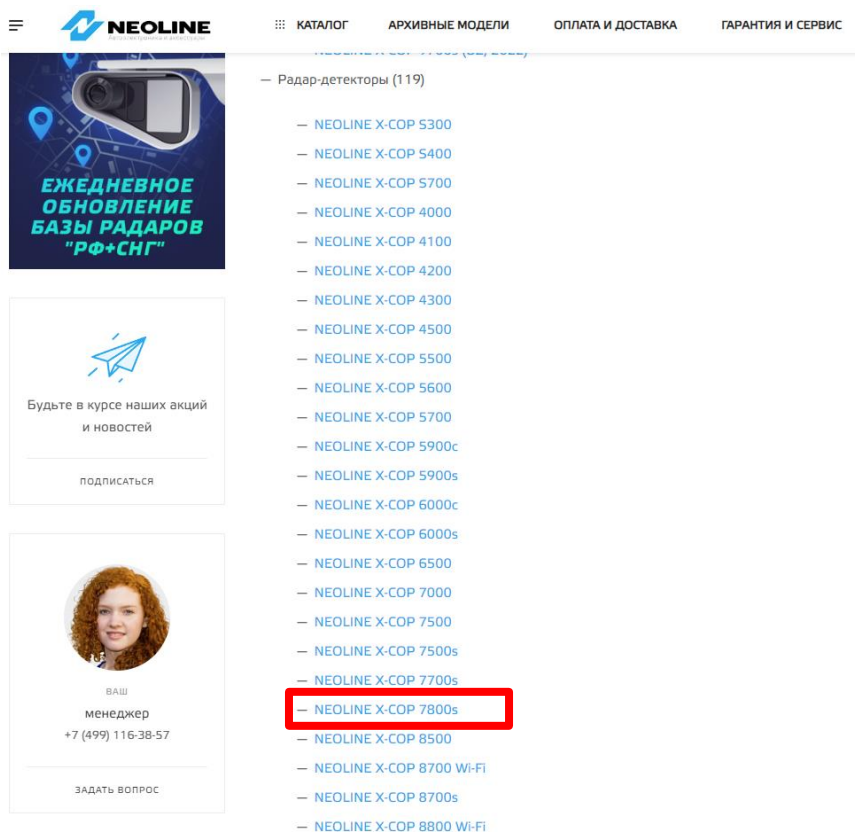

2. Arxiv tarkibini siz uchun qulay papkaga yoki ish stolingizga chiqarib oling: yuklab olingan arxivni oching, "Extract ..." tugmasini bosib.

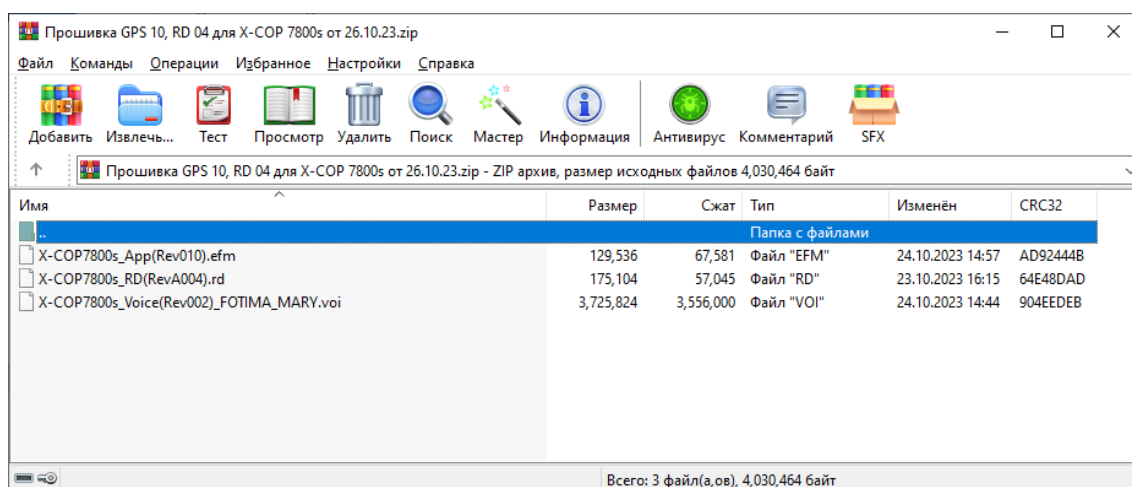


3. Oynaning o'ng tomonidagi "Ish stoli" ni bosib, so'ng "OK" tugmasini bosib.



NEOLINE

Автоэлектроника и аксессуары

texnik yordam xizmati
support@neoline.ru
https://neoline.ru

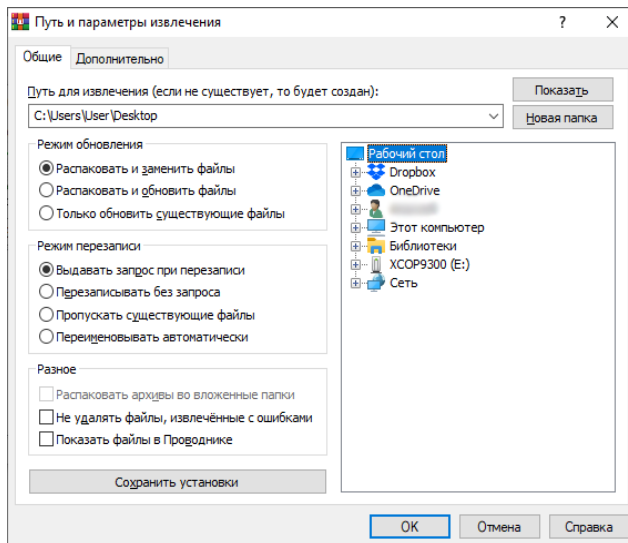

4. USB flash-diskini formatlang ("Fat32" fayl tizimidan foydalaning).
5. Barcha fayllarni USB flash-diskiga nusxalash ko'chiring:
 - X-COP7800s_App(Rev010).efm (GPS qismi proshivkasi)
 - X-COP7800s_RD(RevA004).rd (radar qismi uchun dasturiy ta'minot)
 - X-COP7800s_Voice(Rev002)_FOTIMA_MARY.voi (ovozli paket)

OGOHLANTIRISH: fayllar nomlarini o'zgartirmang.

6. USB flash-diskini ulang X-COP 7800s.
7. X-COP 7800s ni avtomobil rozetkasiga ulang - qurilmani yangilash jarayoni boshlanadi.

DIQQAT: yangilash vaqtida kontakti o'chirmang va qurilmadagi tugmalarni bosmang - bu yangilash jarayonida xatolikka va qurilmaning ishlamay qolishiga olib kelishi mumkin.

8. Sozlamalarni qurilma menyusi orqali qayta o'rnating va keyin uni o'zingizning xohishingizga ko'ra sozlang.
9. Qurilma ishlashga tayyor.

26.10.2023



GPS 10, RD 04 mikrodasturidagi o'zgarishlar

1. "KASKAD" (Megacam.Limit-S) statsionar radaridan kelgan signalni signaturada tanib olish joriy etildi.
2. Kordon radar signaturasi haqidagi ma'lumotlar radardan o'tib ketganidan so'ng yo'qolib qolgan xatolik tuzatildi.
3. Kamdan-kam uchraydigan xatolik tuzatildi, buning natijasida xavfli zonaning belgisi fotofiksatsiya kamerasi haqida GPS-ogohlantirish belgisi bn ustma-ust tushib qo'lishini oldi olindi.
4. "Kordon.Pro-M" signaturasining qisqa nomi o'zgartirildi - "CORD.M".
5. Qurilma menyusidan avtomatik chiqish vaqti o'zgartirildi.
6. "Kam quvvatlanishda o'chirish" funksiyasi olib tashlandi.
7. Ba'zi standart sozlamalar o'zgartirildi.

GPS 08, RD 03 mikrodasturidagi o'zgarishlar

1. Muayyan holatlarda Scat radarlarini aniqlash barqarorligi yaxshilandi.
2. "X-COP" va "Signatura" rejimlarida Lochin ko'z radarini aniqlash yaxshilandi.
3. GPS nuqtasi uchun ruxsat etilgan tezlikni ko'rsatish vaqti o'zgartirildi.
4. Qurilma menyusidagi shrift o'zgartirildi.
5. "Vaqt mintaqasi" sozlamasi qo'shildi. Kerakli vaqtni o'rnatganingizda (O'zbekiston uchun GMT +5), vaqt ekranda ko'rsatiladi.
Standart xolatda bu sozlama o'chirilgan.
Siz ushbu sozlamani "Multa" va "Sozlamalarni tiklash" sozlamalari orasidagi menyuda topishingiz mumkin.
6. Ekranda Hikvision signaturasining belgilanishi – statsionar radarlari uchun HIKV-S, mobil radarlar uchun – HIKV-M.
7. Ekranda Cordon signaturasi belgisi ajratilgan-2022-2023 radarlari uchun CORDON-M, eski modifikatsiyalari uchun CORDON.
8. "Пост ДПС" - POST nuqtalarining belgilanishi o'zgartirildi.
9. Hikvision – statsionar radar nuqtalarining belgilanishi HIKV-S ga o'zgartirildi.
10. Standart sozlamalar o'zgartirildi.